

## 缺陷汽车产品召回通知书(试行)

经营者/车主:

根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的相关规定,丰田汽车(中国)投资有限公司(生产者名称)决定对本通知中所涉及的缺陷汽车产品实施召回,以消除安全隐患。

### 1、召回车辆信息

#### 1.1 车辆的识别信息

品牌	LEXUS 雷克萨斯				
车辆类型	轿车				
召回车辆总数量	126台(装有PCS碰撞预测安全系统车辆)				
车型系列	车型名称	年款	召回数量	生产日期范围	VIN范围
Lexus ES	ES350	2012~2015年	126	起:2012/06/22 止:2015/05/19	起:JTHBK1GGXC2000719 止:JTHBK1GG4F2202556

#### 1.2 车型的照片



### 2、缺陷描述

## 2.1 缺陷产生原因

由于该系统对障碍物的认知精确度不足,有可能误将路面金属接缝等认知为障碍物。

2.2 缺陷可能导致的后果。说明可能产生的危险及其严重程度,以及避免损害发生的应急处置办法。

警告音响,并有可能启动辅助制动或自动制动。如果驾驶员下意识的猛踩刹车,有可能诱发后车追尾等事故。

2.3 缺陷发生前及发生时,车辆出现的预警和警示信息(如异响、报警灯等)

PCS 警告灯点亮、警告信息显示、警告音响。

2.4 可能引致危险的操作及其他情况

没有。

2.5 召回前,为避免缺陷引致危险而建议车主应采取的预防措施

无

## 3、召回措施的具体内容

3.1 为消除缺陷而采取的具体措施

对所有对象车辆,免费更换为改良后的碰撞预测安全系统的控制电脑及毫米波雷达传感器,以提高对障碍物认知的精确度。

3.2 召回措施的实施计划

2016年4月9日陆续开始维修作业,可到任一家 LEXUS 雷克萨斯经销店临时关闭碰撞预测安全系统。

3.3 消除缺陷所需的工作量和时间

约3小时

丰田汽车(中国)投资有限公司  
北京市朝阳区光华东里8号  
中海广场南楼20层 邮编:100020  
Tel: +86-10-57576666  
http: //www.toyota.com.cn

**TOYOTA**

TOYOTA MOTOR (CHINA) INVESTMENT  
CO.,LTD.  
20th Floor, South Tower, China Overseas  
Plaza, No 8 Guanghua Dongli, Chaoyang  
District, Beijing 100020 P.R. CHINA

### 3.4 其他信息

无

---

丰田汽车(中国)投资有限公司

日期:2016-03-14